


Upozornenie na možný problém s časovačom.

Pri prechode firmware vo fiskálnych moduloch FM2000 na Euro firmware sme zistili, že budiče zbernice od rôznych výrobcov môžu vykazovať problémy s novým euro procesorom. Procesor v FM2000 nedokáže v niektorých prípadoch korektne komunikovať pomocou budiča s časovačom, čo sa prejavuje chybným časom na dokladoch, alebo problémom pri nastavení času. V prípade, že je FM2000 osadený budičom, ktorý sa správa nekorektne je potreba výmena tohto obvodu.


Budič zbernice je umiestnený medzi procesorom a časovačom.

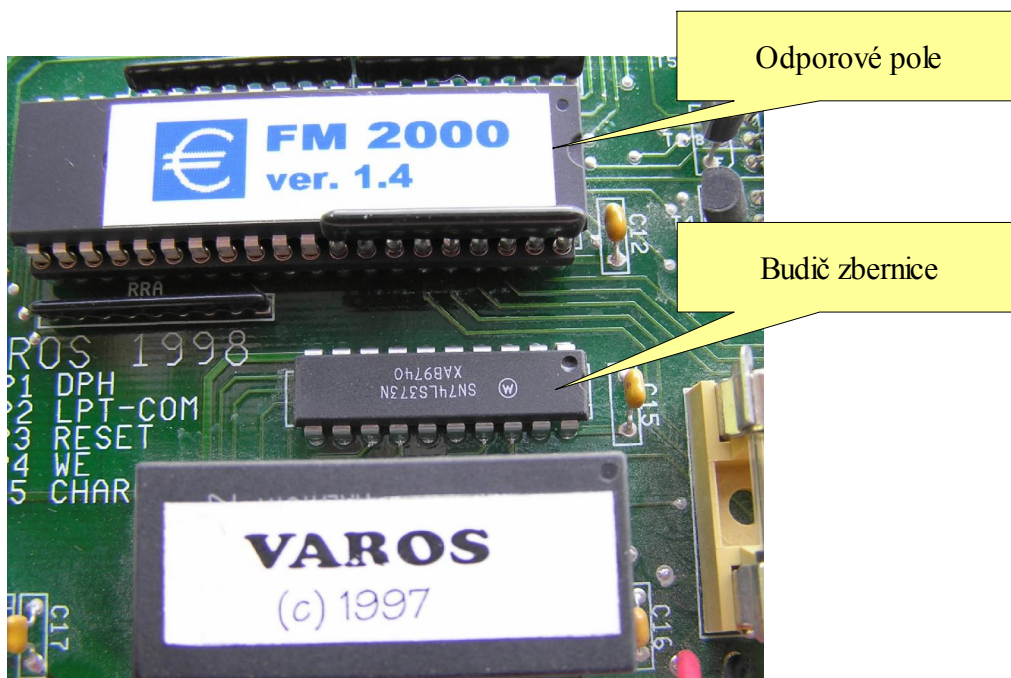

Problémové budiče zbernice

Vôbec nepoužívať, musí ísť na výmenu.
Nepredvídané stavy na zbernici.

Môžu nastávať problémy s nastavovaním času,
alebo s čítaním času.
Pri verzii firmware menším ako 1,3 môžu nastávať
problémy aj s dokladmi.
Záleží na adrese umiestnenia daného dokladu.
Ak nastáva daný problém, obvod treba vymeniť.

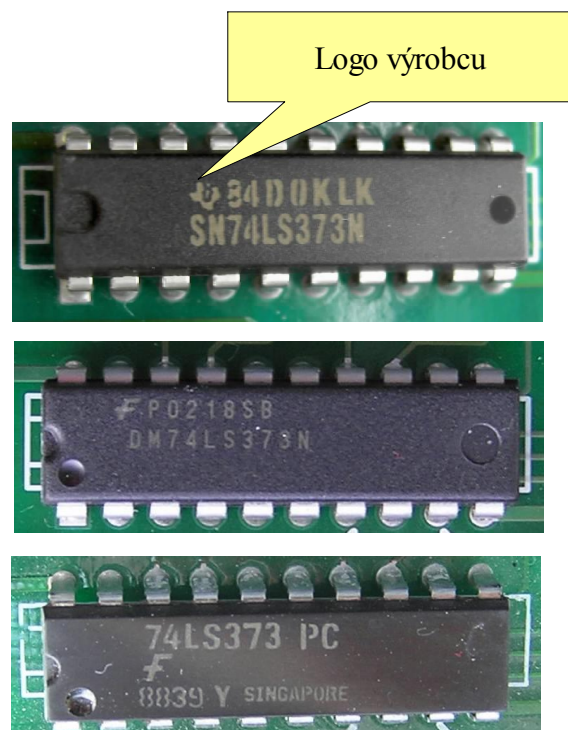

Budiče zbernice, ktoré sú vporiadku.od všetkých verzí firmware.

Ku koncu výroby FM2000 sa používali obvody 74HCT namiesto 74L.

Tieto obvody pracujú korektne, ak je na procesore naletované podvihovacie odporové pole.

